

Registre d'incidències GEINSTAL

<note tip> **Número de client: 41.415**

INCIDÈNCIES NORMALS: 934-541-500 (centraleta).

URGÈNCIES: 902-627-904.

INSTRUCCIONS D'ÚS: S'ha de crear un apartat i taula nous per cada nova incidència. El més fàcil és copiar el més actual (o el més semblant) al capdamunt de la pàgina i modificar-lo. </note>

Incidències

2008-10-14 - 13:00

Sol·licitant(s)	Problema detectat a la revisió periòdica
Telèfon de contacte	93-581-2291
Descripció breu de la avaria	La vàlvula de tres vies de la Capsa de Faraday no funciona correctament.
Data i hora de la solució	2008-10-14 - 13:00
Número de l'ordre de treball	OT 11/4498
Observacions i comentaris	Es canvia la vàlvula i es comprova el seu funcionament.

2008-09-16 - 16:22

Sol·licitant(s)	Miquel Cabañas, Silvia Lope
Telèfon de contacte	93-581-2291
Descripció breu de la avaria	El sistema de regulació de la humitat a l'estabulari no funciona correctament. La humitat és del 62% (o superior) quan hauria d'estar en el rang 49-51%.
Data i hora de la solució	2008-09-18 - 16:30
Número de l'ordre de treball	OT 11/xxxx
Observacions i comentaris	No han trobat cap problema. El que no aconsegueixi baixar la humitat sembla ser una limitació del sistema, problema de disseny?. Ho parlaran amb el responsable de manteniment de la UAB a veure què es pot fer.

2008-07-10 - 10:20

Sol·licitant(s)	Miquel Cabañas, Pau Nolis
Telèfon de contacte	93-581-2291
Descripció breu de la avaria	Hi ha un bassal d'aigua sota la unitat de clima que hi ha a la part nova, al costat de la porta d'entrada.
Data i hora de la solució	2008-07-10 - 12:00
Número de l'ordre de treball	OT 11/4498

Observacions i comentaris	El sifó de desguàs està obturat. El diàmetre del tub de desguàs és de 25 mm, però pel tipus de màquina i volum de la sala, seria recomanable que fos superior (32 mm). Si tornem a tenir aquest problema recomanaran canviar el tub de desguàs.
----------------------------------	---

2008-06-25 - 15:58

Sol·licitant(s)	Miquel Cabañas, Silvia Lope
Telèfon de contacte	93-581-2291
Descripció breu de la avaria	La temperatura a la Sala Tècnica i a la Capsa de Faraday és superior en 2-3°C a la màxima indicada.
Data i hora de la solució	2008-06-26 - 17:30
Número de l'ordre de treball	No consta. El número d'avaría és el 51.794
Observacions i comentaris	S'ha tancat una mica l'entrada d'aire calent exterior. Segons el tècnic, el dipòsit d'inèrcia del circuit d'aigua freda és massa petit per la nostra instal·lació, motiu pel qual la temperatura puja ràpidament quan la planta refredadora està al cicle de repòs. (2008-07-11) Ens han informat que està prevista la instal·lació d'un dipòsit d'inèrcia addicional. Per ara no tenim dates aproximades, però s'intentarà fer-ho aquest estiu per tal que la instal·lació de clima estigui funcionant òptimament abans de l'inici de curs.

Nom i adreça del centre

El nom i adreça del centre és sempre el mateix:

Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN)

Número de client: 41.415

Facultat de Ciències

Universitat Autònoma de Barcelona

Edifici Cs, Campus de Bellaterra, s/n

08193 - Cerdanyola del Vallès

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - SeRMN Wiki

Permanent link:

https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=maquinari_rmn:geinstal:l·listat incidencies&rev=1355904910

Last update: 2012/12/19 09:15

