

# Instal·lació de Topspin 3.2



El procés d'instal·lació del Topspin 3.2 ja està descrit amb detall per [l'espectròmetre Avancell+ 600](#) i de forma més resumida per [l'espectròmetre Avancell 400-SB](#). Així doncs, aquestes instruccions seran molt més simples i esquemàtiques.

## Preparació de CentOS

Segueixo les [instruccions de Bruker per "CentOS 5 TopSpin Installation"](#): <sup>1)</sup>

The recommended way to install the required TopSpin runtime environment for CentOS-5.x86\_64 is:

```
rpm --import
ftp://ftp.bruker.de/pub/nmr/CentOS/RPM-GPG-KEY-Bruker-AddOn-support
wget
ftp://ftp.bruker.de/pub/nmr/CentOS/5/Bruker-Addon/bruker-addon-latest.x86_64.rpm
yum localinstall bruker-addon-latest.x86_64.rpm
```

This will automatically install the configuration and GPG keys that are required for safely installing Bruker AddOn packages.

As default, the repo is disabled. You can either enable it globally, or use `--enablerepo=bruker` when calling yum or the shortcut yumb. Afterwards you may install Bruker specific packages.

For **Processing Workstation**:

```
yum install --enablerepo=bruker bruker-topspin-environ
```

and for **Aquisition**:

```
yum install --enablerepo=bruker bruker-acquisition-environ
```

without the version stamp and you will get always the latest version.

This is a meta-package which installs the TopSpin dependent libraries via its require list:

A full list you get with

```
rpm --requires -qp
'ftp://ftp.bruker.de/pub/nmr/CentOS/5/Bruker-Addon/bruker-topspin-environ-1.0-11.el5.brk.x86_64.rpm'
```

The bruker-acquisition-environ dependencies:

```
rpm --requires -qp
ftp://ftp.bruker.de/pub/nmr/CentOS/5/Bruker-Addon/bruker-acquisition-envir
on-1.0-2.el5.brk.noarch.rpm

/bin/sh
bootparamd
bruker-lockdown-session
bruker-topspin-environ
dhcp
nfs-utils
rpmllib(CompressedFileNames) <= 3.0.4-1
rpmllib(PayloadFilesHavePrefix) <= 4.0-1
tftp
tftp-server
xinetd
```

All mentioned libraries may add more dependencies during installation

## Preparació de TopSpin 3.2

Copio el contingut del DVD d'instal·lació del Topspin 3.2 al disc dur per tal de fer més ràpida la instal·lació,

```
[sermnadmin@cie-55-32 Topspin-3.2]$ md5sum TopSpin-3.2.3.iso
796d08c62e14cbbc58c43d20992b0b89 TopSpin-3.2.3.iso
```

A continuació munto el fitxer ISO <sup>2)</sup>

```
$ sudo mkdir /mnt/iso
[sudo] password for sermnadmin: *****
$ mount -t iso9660 -o loop ../TopSpin-3.2.3.iso /mnt/iso/
$ df -hl | grep iso
/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-3.2/TopSpin-3.2.3.iso
          3.8G  3.8G    0 100% /mnt/iso
```

Lavors executo el programa autorun per iniciar la instal·lació del Tospin, i marco les opcions,

- Install Bruker software including TopSpin 3.2 and CMC-assist 2.0
- Install GPL licensed GNU GCC 4.5.3 compiler (recommended)


que s'instal·laran a */opt/topspin3.2*

Com a *setup type trio*

- Data processing, acquisition and automation

i li dic que afegeixi el directori d'instal·lació del TopSpin al PATH.

## Creació d'usuari

El programa d'instal·lació dóna un error un cop creat l'usuari *nmrsu*. Diu que no pot connectar-se a cap gestor de sessions, però comprovo que el compte d'usuari de *nmrsu* s'ha creat correctament.  Aquest error es pot ignorar sense problemes, però s'hauria d'actualitzar el script d'instal·lació per evitar que sortís.

## Linux Firewall

Surt un missatge d'avís indicant que s'ha detectat que hi ha un firewall instal·lat al sistema... fet que em sorpren, perquè no crec que hagi instal·lat cap. En tot cas, em proposa configurar-ho executant la comanda

```
/bin/sh /opt/Bruker/mics/setfirewall.sh install
```

## Instal·lació

Un cop completat el procés de configuració, s'obre una finestra amb la llista de programes que s'instal·laran,

 Afegir captura de pantalla amb la llista de programes que s'instal·laran.

i tot seguit comença el procés de còpia i instal·lació de les carpetes i fitxers dels programes.

Un cop copiats tots els fitxers, a la fase de **Post processing** em surt un missatge d'error relacionat amb la **Installation protocol for IpsoOS**

```
Errors from /tftpboot/install-services for IpsoOS:
Installing and configuring DHCP and TFTP service ...
Note: Using 'rpm' for package investigation.
Note: Using init directory /etc/rc.d/init.d
Package dhcp is installed.
Enabling service dhcpd ... [OK]
/etc/dhcpd.conf is not an original Bruker file => saved as
/etc/dhcpd.conf_save ...
/etc/sysconfig/dhcpd is not an original Bruker file => saved as
/etc/sysconfig/dhcpd_save ...
Starting dhcpd: [FAILED]
Package tftp-server is installed.
Enabling service tftp ... [OK]
Installing and configuring DHCP and TFTP service ... [FAILED]
```

La causa del problema és que la targeta ethernet de la xarxa per la comunicació amb la CCU no

estava configurada. Un cop configurada,

```
[root@cie-55-32 log]# more /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth1_spect
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=149.236.99.1
DEVICE=eth1
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
```

he pogut posar en funcionament el servidor de DHCP sense problemes.

## Flexlm installation

Surt un missatge per indicar c m canviar el port del servidor de llic ncies si cal:

```
Flexlm will use the TCP/IP port 1753
If you require a different port number for any reason,
you will have to change the port number in the files

/usr/local/flexlm/Bruker/licenses/license.dat
and
/etc/services
```

After changing the port number the license manager must be restarted.

## Instal·laci  completada (Installation finished)

La instal·laci  del programa finalitza amb nom s un error relacionat amb el *Diskless*,

 **incloure captura de pantalla**

```
*** Notice ***

Error: Execute cmd: exit=1

Error: Execure cmd: error=<installing and configuring DHCP and TFTP service
...
Note: Using 'rpm' for package investigation.
Note: Using init directory /etc/rc.d/init.d
Package dhcp is installed
Enabling service dhcpd ... [OK]
/etc/dhcpd.conf is not an original Bruker file => saved as
```

```
/etc/init.d/dhcpd.conf_save ...  
/etc/sysconfig/dhcpd is not an original Bruker file => saved as  
/etc/sysconfig/dhcpd_save ...  
Starting dhcpd: [FAILED]  
Package tftp-server is installed  
Enabling service tftp ... [OK]  
Installing and configuring DHCP and TFTP service ... [FAILED]
```

Aquest error s'ha resolt en configurar la targeta ethernet de la connexió de xarxa amb l'espectròmetre (veure més amunt).

## Recomanació de logout & login

Abans de tancar-se, el programa d'instal·lació mostra una darrera recomanació:



The environment has been changed for the programs MICS and TopSpin

Please close existing windows or logout and login again before you launch the program.

## Dial-in terminal

Per accedir a l'IPSO a través del port sèrie cal executar la comanda **cu -l ttyS0**, per exemple, per monitoritzar l'IPSO quan es posa en marxa,

```
$ cu -l ttyS0  
Connected.  
  
PXELINUX 2.11 2004-08-16 Copyright (C) 1994-2004 H. Peter Anvin  
Loading vmlinuz...  
Loading pxes-0.9.squash...  
Ready.  
Linux version 2.4.32-12pxes (root@svetcos01) (gcc version 3.4.6) #1 Sun Feb  
12 01:29:05 CET 2012  
...
```

A CentOS, el programa cu (Command Utility) està disponible al paquet *uucp*.

## Posta en funcionament de la CCU

Un cop resolt el problema amb el servidor de DHCP, i instal·lada i configurada la connexió per port sèrie, faig un primer intent d'engegar la CCU i carregar el s.o. des de la nova estació de treball. Aquest procés es monitoritza a través del programa Wireshark (activitat i captura de paquets a la xarxa *eth1*) i de la comanda *cu*.

Malauradament, el procés de descàrrega del s.o. s'interromp perquè *whoami RPC call failed with status 3*. Ho provo un 2n cop amb el mateix resultat.

```
>> u

Autoboot: Waiting to load
bfs()/usr/diskless/clients/spect/root/unix.r4600_std (CTRL-C to abort)
loading

Fast ethernet (FEN): 100 MBit/s, half duplex
Obtaining /usr/diskless/clients/spect/root/unix.r4600_std from server
cie-55-32
799504+98976+804288 entry: 0x80021000
CPU: MIPS R4700 Processor Chip Revision: 1.0
FPU: MIPS R4700 Floating Point Unit [CP1] Revision: 1.0

RISC/os Release 4_52 mips Version UMIPS
Total real memory = 16777216
Available memory = 14442496
Root on nfs file :,Swap on nfs file :
Fast ethernet (FEN) : 100 MBit/s, full duplex
whoami RPC call failed with status 3
PANIC: vfs_mountroot: cannot mount root
syncing disks... done

Fast ethernet (FEN): 100 MBit/s, half duplex

BRUKER CCU R4600 Monitor
Version 5.40 MIPS OPT Thu May 17 12:18:17 MSZ 2001 mar
Memory size: 16777216 (0x1000000) bytes, 16 MB
Icache size: 16384 (0x4000) bytes
Dcache size: 16384 (0x4000) bytes
>>
```

Després de comprovar que existeix la carpeta *Diskless* i que el seu contingut és el correcte, comprovo si està compartida en xarxa, amb la comanda `exportfs` i trobo que no. Les exporto amb la comanda `exportfs -a` i torno a comprovar que estiguin compartides en xarxa amb la comanda `exportfs -v`,

```
[root@cie-55-32 ~]# exportfs -a
[root@cie-55-32 log]# exportfs -v
/usr/diskless/clients/spect
spect(rw,wdelay,no_root_squash,no_subtree_check,anonuid=65534,anongid=65534)
/usr/diskless/dl_usr
spect(ro,wdelay,root_squash,no_subtree_check,anonuid=65534,anongid=65534)
```

Provo novament a posar en marxa la CCU, però el problema persisteix,

```
whoami RPC call failed with status 3
```

```
PANIC: vfs_mountroot: cannot mount root
syncing disks... done
```

Després d'una consulta a Internet <sup>3)</sup> i de fer les comprovacions suggerides, trobo que el servei BootP no està en funcionament,

```
[root@cie-55-32 etc]# more /etc/bootparams
spect  root=ASP_ST2:/usr/diskless/clients/spect/root
swap=ASP_ST2:/usr/diskless/clients/spect/swapfile
dump=ASP_ST2:/usr/diskless/clients/spe
ct/dump
[root@cie-55-32 etc]# ps ax | grep boot
 6306 pts/2    R+      0:00 grep boot
[root@cie-55-32 etc]# /etc/init.d/bootparamd
Usage: /etc/init.d/bootparamd {start|stop|status|restart|reload}
[root@cie-55-32 etc]# /etc/init.d/bootparamd status
rpc.bootparamd is stopped
```

El poso en marxa,

```
[root@cie-55-32 etc]# more /etc/bootparams
spect  root=ASP_ST2:/usr/diskless/clients/spect/root
swap=ASP_ST2:/usr/diskless/clients/spect/swapfile
dump=ASP_ST2:/usr/diskless/clients/spect/dump
[root@cie-55-32 etc]# /etc/init.d/bootparamd start
Starting bootparamd:                                [ OK ]
[root@cie-55-32 etc]# ps ax | grep boot
 9659 ?        S       0:00 rpc.bootparamd
 9711 pts/2    R+      0:00 grep boot
```

i torno a provar a engegar la CCU. No ho aconseguixo, però l'error és diferent

```
rpc status 15 RPC: Program not registered
```

i apunta a que alguns dels programes del servidor NFS no estan en funcionament. Ho comprovo,

```
[root@cie-55-32 etc]# /etc/init.d/nfs status
rpc.mountd is stopped
nfsd is stopped
rpc.rquotad is stopped
```

i per resoldre el problema torno a engegar el servidor NFS,

```
[root@cie-55-32 etc]# /etc/init.d/nfs start
Starting NFS services:                                [ OK ]
Starting NFS quotas:                                  [ OK ]
Starting NFS daemon:                                  [ OK ]
Starting NFS mountd:                                  [ OK ]
Stopping RPC idmapd:                                  [ OK ]
Starting RPC idmapd:                                  [ OK ]
```

i finalment la CCU aconsegueix descarregar-se el seu sistema operatiu i posar-se en funcionament

```
RISC/os Release 4_52 mips Version UMIPS
Total real memory = 16777216
Available memory = 14442496
Root on nfs file :,Swap on nfs file :
Fast ethernet (FEN) : 100 MBit/s, full duplex
hostname: spect
domainname: (none)
Root fstype nfs
Available memory = 12795904

The system is coming up. Please wait.
ASP_ST2:/usr/diskless/clients/spect/var mounted on /var
ASP_ST2:/usr/diskless/dl_usr mounted on /usr
Fast ethernet (FEN) : 100 MBit/s, full duplex
Internet daemons: portmap inetd.
NFS daemons: biod lockd statd.
The system is ready.

spect Console login:
```

## cf - Primer intent de configuració. Actualització dels firmwares

El primer cop que executo el TopSpin i corro la comanda cf em surten diversos missatges d'avís que indiquen que cal actualitzar alguns dels firmware dels components de la consola.

### DRU1 Firmware requires upgrade

✔ fet!

```
Firmware information for DRU1:
  Current version on DRU1 : 2008-05-09
  Minimum required version: 2013-01-25
  Available for update : 2013-01-25

Please proceed as follows:
1) Wait until 'cf' is finished!
2) Start Mozilla Web browser and enter the URL 'http://149.236.99.89'
3) Click 'AQS Firmware Setup' -> 'Load new DRU firmware'
4) Browse to '/opt/topspin3.2/conf/instr/servtool/dru'
5) Select the file 'dru_firmware_130125.gz and install the firmware.
6) Before starting any acquisition you must execute 'ii' in TopSpin!
```

=====



```

11 August 2015 17:02:55.174 +0200
Topspin Version = 3.2 (of May 14 2013),build 1791
JVM Version      = 1.7.0_13 Oracle Corporation
JVM Total memory = 91 MB
JVM Free  memory = 20 MB

```

## AQS\_RX1 Firmware requires upgrade

✔ fet!

ATTENTION: the firmware on AQS\_RX1 is too old and must be updated!

FPGA Firmware information for Receiver1:

```

Current version on Receiver 1 : AT
Minimum required version: AW
Available for update      : AW

```

Please proceed as follows:

- 1) Open a terminal shell and start 'UniTool'
- 2) Hit the <Enter> key or enter 'aqs' as device name
- 3) Enter 16 as SBSB address
- 4) Read the warning, then hit the <Enter> key
- 5) Select 'Receiver Service Menu' and hit the <Enter> key
- 6) Select 'Manual Download' and hit the <Enter> key
- 7) Enter 'birds/rxs\_aw.hex' and hit the <Enter> key  
Wait until the update is finished - this may take up to 30 min.
- 8) Enter 'X' repeatedly until UniTool terminates

If the update is not done 'wobb' may fail with RGP\_RX error.

```

=====
11 August 2015 17:03:06.600 +0200
Topspin Version = 3.2 (of May 14 2013),build 1791
JVM Version      = 1.7.0_13 Oracle Corporation
JVM Total memory = 91 MB
JVM Free  memory = 19 MB

```

Un cop actualitzat el firmware aquesta és la informació de la placa RXAD/400

```

Application Version : AW
Application Date    : 12-10-29
Application Checksum : 0x038
Board Type          : 0x72
Board Hardware Version : 2
Board ECL           : 1.1
Boot Version        : AD
Boot Date           : 03-08-28

```

## MAS Unit configuration

✔ fet!

```
MAS control unit: Firmware 981102
Your MAS2 is configured for compatibility mode.
To enable support of all features, please reconfigure
to native mode and do 'cf' again.
```

```
=====
11 August 2015 17:08:27.000 +0200
Topspin Version = 3.2 (of May 14 2013),build 1791
JVM Version      = 1.7.0_13 Oracle Corporation
JVM Total memory = 93 MB
JVM Free  memory = 51 MB
```

He consultat a n'Òscar sobre les conseqüències de fer aquest canvi i els possibles problemes de compatibilitat amb el TopSpin 2.x, i no n'hi ha cap. De fet, la configuració "old" del mode de compatibilitat només és necessària si es vol treballar amb el XWinNMR 😞 ...

Així doncs, faig el canvi seguint les instruccions que hi ha a la secció *Setup Options - Page 1 - 8.2.1* (pàgines 39-40) del manual "MAS II - User manual - Version 001" (© P/N: Z31701E, DWG-Nr: 1407001).

## Preemphasis Unit configuration

✔ fet!

Dóna un error de connexió, però aquest és deu a que no hi ha cap unitat de preèmfasi connectada al port sèrie número 10. Només caldrà esborrar aquest paràmetre la propera vegada que s'executi la comanda cf.

```
Cannot open device for Preemphasis Unit:
Opening preemphasis unit failed:
Initial open of tty (/dev/tty06) without delay failed: No such device or
address
Probably the GREAT is switched off
```

```
=====
11 August 2015 17:08:32.050 +0200
Topspin Version = 3.2 (of May 14 2013),build 1791
JVM Version      = 1.7.0_13 Oracle Corporation
JVM Total memory = 93 MB
JVM Free  memory = 50 MB
```

## cf - Segon intent de configuració. Actualització dels firmwares

Un cop actualitzats els firmwares i fets els canvis de configuració de la MAS Unit indicats per cf al primer intent de configuració, torno a obrir el TopSpin i a executar cf per segon cop per tal de comprovar si cal actualitzar algun altre firmware.

### Actualització del firmware de la MAS-II Unit


Un cop canviat del mode de la MAS-II Unit, quan executo la comanda cf em surt un missatge que indica que cal actualitzar le firmware de la MAS Unit,

Warning:

```
Current MAS firmware "20051025" does not support MAS2!  
You must update to firmware "20080601" or newer to use the features of the  
MAS2  
For a firmware update open the MAS-display, switch to the config panel,  
enable the edit mode and press the download button.
```

```
=====  
12 August 2015 10:25:46.032 +0200  
Topspin Version = 3.2 (of May 14 2013),build 1791  
JVM Version      = 1.7.0_13 Oracle Corporation  
JVM Total memory = 90 MB  
JVM Free  memory = 41 MB
```

Primer instal·lo el firmware més nou distribuït amb el TopSpin 3.2 (*mas2\_firmware\_090331.hex*) i després comprovo que al [servidor de Bruker](#) n'hi ha quatre versions més noves,

- MAS\_FW\_110202.zip 3817 KB 03/10/2011 12:00:00 AM
- MAS\_FW\_111107.zip 3950 KB 11/21/2011 12:00:00 AM
- MAS\_FW\_120330.zip 2628 KB 04/04/2012 12:00:00 AM
-  MAS\_FW\_130613.zip 3302 KB 06/24/2013 12:00:00 AM

i em descarrego i instal·lo la més nova (*mas130613.hex*), però perquè el TopSpin reconegui el fitxer he de canviar-li el nom a *mas2\_firmware\_130613.hex*.

### DRU

Al [servidor de Bruker](#) trobo un firmware més actual per la DRU (*dru\_firmware\_150604.gz*) i el descarrego.

Després de tancar el TopSpin, instal·lo el nou firmware, i després faig un reset de la DRU.

- AQS DRU Z100977/00230 ECL 02.00
- TCP/IP address = 149.236.99.89

-  Firmware Version = 150604

## AQS






La consola d'aquest espectròmetre és una Avancell i fa servir una AQS/2, o sigui que la DRU no funciona com a controladora de l'AQS, i les altres plaques de l'AQS no es gestionen i configuren a través de la *DRU Service Web*.

La comprovació i actualització dels firmwares s'haurà de fer a través de la *Unitool*.

A través de la *Unitool* s'obté el següent llistat de components de l'AQS/2, on *FW* és la versió del firmware instal·lat,

Slot	Rack Id	Id	ECL	FW	Adr	Code	HWVersion
2	1	RX_1	01.01	AT	16	72	02
3	1	REF1	03.07	--	52	02	01
4	1	SGU1	06.00	BH	36	10	04
5	1	SGU2	06.00	BH	37	10	04
8	1	ROU1	00.00	--	60	04	00
11	1	PSD1	02.00	--	33	0A	00
--	1	RAC1	01.01	BH	32	C6	00
4	1	AQS1	--.--	BH	32	07	00

amb els firmwares (a partir del fitxer *uxnmr.info*):

- REC-1 AQS RXAD400 Z102116/229 ECL 1.1
  -  Firmware: rxs\_aw.hex
- REF-1 REF-400 Reference Board for AQS Receiver
- SGU-1 AQS SGU400 Z003642/03794 ECL 6.0
  -  Firmware: sgu2ae.hex
  -  Firmware: birdbh.hex
- SGU-2 AQS SGU400 Z003642/03784 ECL 6.0
  -  Firmware: sgu2ae.hex
  -  Firmware: birdbh.hex
- ROUT-1 Avance Router 3/5
- PSD-1 Power Supply Distribution Board
- AQS/2 AQS/2 chassis
- MASTER AQS Rack Master

## BLAXH 500/100 200-600MHZ

Amplifiers (default configuration):

R0	Amplifier	Module	Nucleus	Power/W	Switchbox	Name	PN/SN/FW
1	1	1	X	100	N (I=00)	BLAXH 50	-/-/-
2	1	2	1H	50	N (-"-)	BLAXH 50	-/-/-

## BSMS/2

La gestió i configuració de la BSMB/2 es fa a través de l'eina *bsms service toolbox* (*/opt/topspin3.2/conf/instr/servtool/bsmstool/tool/bsms*).

La comprovació del firmware dels components de la BSMS indica que cal actualitzar-ne alguns,

```
*****
*                >>> bsms service toolbox <<<                *
:
*                >>> Main Menu <<<
0  Keyboard On/Off
1  Init BSMS
2  Check/Download all boards
3  Show all versions
:
F  Service...
Q Quit    ? Help    ! System    Your choice: 2

Checking out need for download...
:
D O W N L O A D - R E P O R T

Keyboard is up to date
  SCB-M is up to date
  SCB-R is up to date
  Lock needs autodownload
  SLCB needs autodownload
  CPU is up to date
communicationtest (15 seconds) ...

Estimated autodownload time: 0 h 33 min
Press 'y' to start autodownload. Any other key aborts. y

Lock ( 40/ 40/ 16) autodownload with firmware (lockap.hex)
Reading file 'lockap.hex'.
check HEX-file (Intel) ...
Erasing FLASH memory...

Programming record: 4969 of 4970
Download done.
54% done
SLCB ( 72/ 40/ -1) autodownload with firmware (slcbad.hex)
Reading file 'slcbad.hex'.
check HEX-file (Intel) ...
Erasing FLASH memory...

Programming record: 4123 of 4123
Download done.
100% done
```

### BSMS Init

2. download-check

Boards in system: CPLSTUD

:  
D O W N L O A D - R E P O R T

- Keyboard is up to date
- SCB-M is up to date
- SCB-R is up to date
- Lock is up to date
- SLCB is up to date
- CPU is up to date

Finalment, comprovo les versions de firmware dels diferents mòduls i plaques,

```
>>> Main Menu <<<
0 Keyboard On/Off
1 Init BSMS
2 Check/Download all boards
3 Show all versions
:
F Service...
Q Quit ? Help ! System Your choice: 3
-----
-
| All Boards and Versions BSMS-Servicetool 2.23 ( 130515)
|
| All Boards and Versions
|
|-----|
-|
| Name | AppSW Date ChkSum | BootSW Date ChkSum | KernSW Date | V1 | V2 | V3
|-----|-----|-----|-----|-----|
-|
| CPU | 08.07.05 $2CED | 14.07.00 $90D5 | 08.08.91 | 32 | 0 | --
|
| SLCB | 06.02.09 $6B6E | 18.03.92 $FDA5 | 28.02.90 | 72 | 40 | --
|
| LCB | 15.05.06 $92D5 | 24.03.92 $E856 | 28.02.90 | 40 | 40 | 16
|
| SCB-R| 03.07.03 $8545 | 08.07.92 $85CB | 28.02.90 | 32 | 0 | --
|
| SCB-M| 03.07.03 $8545 | 08.07.92 $85CB | 28.02.90 | 16 | 0 | --
|
| GAB | -.-.-.- $0000 | -.-.-.- $0000 | -.-.-.- | 0 | 0 | --
|
| KBC | 28.03.95 $468A | 26.03.92 $F895 | 28.02.90 | 8 | 16 | --
```

```
|
| BOSS | ----- | ----- | ----- | 248 | 200 | --
|
-----
-
```

### BVT-3200 Eurotherm VTU

Al fitxer *uxnmr.info* apareix la següent informació

```
Eurotherm VTU: device connected to spect:/dev/tty05
```

i el mòdul de gestió de la temperatura (*edte*) al TopSpin confirma que es tracta d'un model BVT-3200.

Amb la comanda `edte -download` del TopSpin inicio el procés d'actualització del firmware de la BVT. La versió que s'instal·larà és la darrera disponible *BVT3200\_070718.hex*. Un cop completada la instal·lació, comprovo la versió a través de l'*edte*.

```
Temperature Unit Information
Controller Model:      2416
Controller Software:  A.3.15
Mainboard Hardware:   C.1
Manboard Firmware:    070718 (5.1)
```

### HPPR: - HPPR/2 preamplifier

Al fitxer *uxnmr.info* apareix aquesta informació sobre l'HPPR/2,

```
Preamplifiers :
HPPR: - HPPR/2 preamplifier connected to spect:/dev/tty10
  Type      : HPPR/2
  Controller: Application firmware = A0
              15 LEDs for tuning, 15 LEDs for matching
  Module 1  : 1H/2H 1H (virtual 50 Ohm reference: 319.8%/90.7deg)
              PN=Z003959, SN=00234 from 20051024
  Module 2  : 1H/2H 2H (virtual 50 Ohm reference: 109.3%/-75.8deg)
              PN=Z003959, SN=00234 from 20051024
  Module 3  : XBB19F 2HS
              PN=Z003504, SN=00225 from 20051020
  Module 4  : HPHP 19F/1H
              PN=Z003544, SN=00101 from 20060216
  Module 5  : HPHP XBB31P
              PN=Z003549, SN=00183 from 20060228
```

i el programa *Unitool* dóna aquest llistat de components i versions

```
Connecting SBSB address 80 (0x50).
HPPR/2 Main Menu
```

```
=====
[0] Init HPPR/2
[1] Show Version
:
[X] Exit
    your choice: 1
HPPR/2 Cover Module Version Data
-----
Type      Date      V0   V1   CheckSum
App SW    071018   A0   -   00EA
Boot SW   040928   AD   -   00A6
Hardware  -        1    0   -
    PartNo: Z003356
    SerialNo: 01451

CRP / ATMA / PICS
-----
    no CRP / ATMA / PICS found

HPPR/2 Module Version Data
-----
Nbr PartNbr ECL      SerialNbr Variant Name
  1 Z003959 03.00 00234   ChA      HPPR/2 1H/2H MODULE 400
  2 Z003959 03.00 00234   ChB      HPPR/2 1H/2H MODULE 400
  3 Z003504 03.00 00225   --      HPPR/2 XBB19F 2HS MODULE 400
  4 Z003544 03.00 00101   --      HPHP/2 19F/1H MODULE 400
  5 Z003549 03.00 00183   --      HPHP/2 XBB31P MODULE 400-750
```

Com que hi ha una versió més nova del firmware (*hppraq.hex*), la instal·lo,

```
HPPR/2 Main Menu
=====
[0] Init HPPR/2
[1] Show Version
[A] Auto Download
:
[X] Exit
    your choice: A

Check for latest firmware and instructions:
    ftp://ftp.bruker.ch/pub/NMR/download/servtools/firmware/hppr/
    Press '.' to abort, <ENTER> to start download:
```

i torno a comprovar la versió de firmware instal·lada,

```
HPPR/2 Main Menu
=====
[0] Init HPPR/2
[1] Show Version
```



```

:
[X] Exit
    your choice: 1

HPPR/2 Cover Module Version Data
-----
Type      Date      V0   V1   CheckSum
App SW    120103   AQ   -   00D8
Boot SW   040928   AD   -   00A6
Hardware  -         1    0   -
  PartNo: Z003356
  SerialNo: 01451

```

## cf - Configuració final

Un cop actualitzats els firmwares, aquesta és la configuració que resulta d'executar la comanda cf,

```

CONFIGURATION INFORMATION
=====

Path      : /opt/topspin3.2/conf/instr/spect/uxnmr.info
Date      : Wed Aug 12 16:04:45 2015
Release   : TOPSPIN Version 3.2-pl3
Installed in : /opt/topspin3.2
Host      : cie-55-32
OS        : CentOS release 5.11 (Final)
CPU       : Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz (2 cores at 1596 MHz)
User      : sermnadmin (SeRMN-UAB Staff)
Description : AvanceII 400wb
Location  : SeRMN, Universitat Autònoma de Barcelona
System    : Avance-AV NMR spectrometer
1H-frequency : 400.17 MHz
Order Number : PH000305
Configured in: /opt/topspin3.2/conf/instr/spect

#-----
# FCU configuration:
#-----
board # 1 :
  MEMORY 0x1ff000    (=511 k Words)
  PAL-Version 0x104 = new version (EC level 07 or more)
board # 2 :
  MEMORY 0x1ff000    (=511 k Words)
  PAL-Version 0x104 = new version (EC level 07 or more)

DRU: AQS DRU Z100977/00230 ECL 02.00
- TCP/IP address = 149.236.99.89
- Firmware Version = 150604

```

Gcu: GCU3\_SlowIF

AQS: connected to spect:/dev/tty10

_Slot_	SBSB	_____		Board_____					
Number	Addr	Type	HW-VS	FW-VS	ID	ECL	Name	Description	
1.1	2	0x10	0x72	0x2	AW	R	1.1 REC-1	AQS RXAD400 Z102116/229	ECL
AQS Receiver	3	0x34	0x2	0x1		X	3.7 REF-1	REF-400 Reference Board for	
6.0	4	0x24	0x10	0x4	BH	S	6.0 SGU-1	AQS SGU400 Z003642/03794	ECL
6.0	5	0x25	0x10	0x4	BH	S	6.0 SGU-2	AQS SGU400 Z003642/03784	ECL
	8	0x3c	0x4	0		Y	0.0 R0UT-1	Avance Router 3/5	
Board	21	0x21	0xa	0		P	2.0 PSD-1	Power Supply Distribution	
	23	0x20	0xc6	0		B	1.1 AQS/2	AQS/2 chassis	
	25	0x20	0x7	0		B	MASTER	AQS Rack Master	

Logical Receiver/SGU configuration:

Router: 1 Avance-Router

Amplifiers (default configuration):

R0	Amplifier	Module	Nucleus	Power/W	Switchbox	Name	PN/SN/FW
1	1	1	X	100	N	(I=00) BLAXH 50	-/-/-
2	1	2	1H	50	N	(-""-) BLAXH 50	-/-/-

- Type: BSMS/1
- absolute lockshift frequency = changed from 11426996 Hz to 11428531 Hz Hz
- GAB type = GAB
- GAB current limits = 0.0/X, 0.0/Y, 10.0/Z (in A)

Lock: device connected to spect:/dev/tty03

MAS2 control unit: connected to spect:/dev/tty07

- Boot Software : 20031216
- Application Software : 20130613
- Insert Time : 10 s
- Eject Time : 10 s
- Spin Lock Tolerance : 5 Hz

Eurotherm VTU: device connected to spect:/dev/tty05

Preamplifiers :

HPPR: - HPPR/2 preamplifier connected to spect:/dev/tty10  
Type : HPPR/2

```
Controller: Application firmware = AQ
            15 LEDs for tuning, 15 LEDs for matching
Module  1  : 1H/2H 1H (virtual 50 Ohm reference: 319.8%/90.7deg)
            PN=Z003959, SN=00234 from 20051024
Module  2  : 1H/2H 2H (virtual 50 Ohm reference: 109.3%/-75.8deg)
            PN=Z003959, SN=00234 from 20051024
Module  3  : XBB19F 2HS
            PN=Z003504, SN=00225 from 20051020
Module  4  : HPHP 19F/1H
            PN=Z003544, SN=00101 from 20060216
Module  5  : HPHP XBB31P
            PN=Z003549, SN=00183 from 20060228
```

Frequency generation:

- F1: for SGU
- F2: for SGU

## Edhead - Configuració de la sonda

Com que cap de les sondes no té PICS, copio els fitxers de configuració que hi ha a la carpeta */opt/topspin/conf/instr/probeheads/Z820201\_52.ph* de l'anterior ordinador.

- H8113\_0028\_40.par
- Z8202\_0003\_33.par
- Z820201\_0052\_41.par
- Z820201\_52.bb
- Z820201\_52.ph

La sonda de CP/MAS és la següent

- Name: HP WB 73B MAS 4BL CP BB WVT
- Part no: H8113 / 00 / 00.00
- Ser no: 0028
- Tag: PH MASWVT400WB BL4
- Coils: N-P/H

En algun moment del procés de configuració de la sonda, apareix el següent missatge d'error

MAS error

```
The MAS Firmware does not allow to define the
maximum values for DemandedRate, DrivePressure,
and BearingPressure, therefore the 'edhead' parameters
```

```
PHMROT=15000
PHMDRV=0
PHMBRG=0
```

are ignored

```
Please define the 'installed Probe' in the 'masdisp'
window to set the correct maximum values and
spin up procedure for the installed MAS Probe!
```

To disable this message, set the parameters to zero!

```
=====
12 August 2015 16:56:50.734 +0200
Topspin Version = 3.2 (of May 14 2013),build 1791
JVM Version      = 1.7.0_13 Oracle Corporation
JVM Total memory = 155 MB
JVM Free  memory = 121 MB

java.lang.Exception: Stack trace
    at
de.bruker.nmr.mfw.base.AbstractMessage.setMsgSource(AbstractMessage.java:813
)
    at
de.bruker.nmr.mfw.base.AbstractMessage.<init>(AbstractMessage.java:772)
    at de.bruker.nmr.mfw.base.BWarning.<init>(BWarning.java:57)
    at de.bruker.nmr.mfw.base.BError.<init>(BError.java:50)
    at de.bruker.nmr.sc.bsms.BsmsCorbaUtil.showError(BsmsCorbaUtil.java:491)
    at de.bruker.nmr.sc.mas.MasStatusCorba$1.run(MasStatusCorba.java:87)
```

Per ara deixo defineixo la sonda a *masdisp* i deixo els valors de fluxe a la configuració de la sonda.

## Expinstall

Quan faig expinstall el TopSpin recomana configurar i activar una còpia de seguretat periòdica de la configuració de l'espectròmetre. Com que sembla una bona idea, ho activo, però a l'hora de compilar el programa *nmr\_save* em dona un error,

```
Compilation of nmr_save failed with exit(1)
(Original message = Compilation of nmr_save failed with exit(1))

=====
12 August 2015 17:20:42.725 +0200
Topspin Version = 3.2 (of May 14 2013),build 1791
JVM Version      = 1.7.0_13 Oracle Corporation
JVM Total memory = 183 MB
JVM Free  memory = 124 MB

java.lang.Exception: Stack trace
    at
de.bruker.nmr.mfw.base.AbstractMessage.setMsgSource(AbstractMessage.java:813
)
    at
de.bruker.nmr.mfw.base.AbstractMessage.<init>(AbstractMessage.java:772)
```

```
at de.bruker.nmr.mfw.base.BWarning.<init>(BWarning.java:57)
at
de.bruker.nmr.prsc.cpr.CprListener$CPRWarning.<init>(CprListener.java:337)
at de.bruker.nmr.prsc.cpr.CprListener.loadAlert(CprListener.java:878)
at de.bruker.cpr.CPRClientPOA._invoke_loadAlert(CPRClientPOA.java:121)
at de.bruker.cpr.CPRClientPOA._invoke(CPRClientPOA.java:43)
at org.openorb.adapter.poa.POA.dispatch(Unknown Source)
at org.openorb.net.AbstractServerRequest.dispatch(Unknown Source)
at org.openorb.net.ServerManagerImpl.serve_request(Unknown Source)
at org.openorb.net.ServerManagerImpl.thread_pool_main(Unknown Source)
at org.openorb.net.ServerManagerImpl.access$200(Unknown Source)
at org.openorb.net.ServerManagerImpl$PoolThread.run(Unknown Source)
```

que té a veure amb la necessitat d'instal·lar les llibreries necessàries per poder compilar executables de 32-bits en un sistema de 64-bits,

```
In file included from /opt/topspin3.2/gnu/lib/gcc/i686-pc-linux-
gnu/4.5.3/include-fixed/features.h:328:0,
        from /usr/include/stdio.h:28,
        from nmr_save.c:30:
/usr/include/gnu/stubs.h:7:27: fatal error: gnu/stubs-32.h: No such file or
directory
compilation terminated.
exit 1
```

Per més detalls, consultar més avall l'apartat "compileall".

## Compileall

Quan executo la comanda `compileall` per compilar tots els programes AU, em dóna el següent error per cadascun dels programes que intenta compilar,

```
In file included from /opt/topspin3.2/gnu/lib/gcc/i686-pc-linux-
gnu/4.5.3/include-fixed/features.h:328:0,
        from /usr/include/stdio.h:28,
        from 2dflshift.c:30:
/usr/include/gnu/stubs.h:7:27: fatal error: gnu/stubs-32.h: No such file or
directory
compilation terminated.
exit 1
```

La cerca a Google de "stubs-32.h centos 5" em proporciona la solució,

Fix for the RHEL/CentOS 5.x for GCC gnu/stub-32.h missing error Type the following yum command:

```
# yum -y install glibc-devel.i386
```

[x86\\_64 Linux Error: gnu/stub-32.h Missing Error and Solution](#)

## La provo

```
[root@cie-55-32 gnu]# yum -y install glibc-devel.i386
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.uv.es
 * epel: mirror.uv.es
 * extras: mirror.uv.es
 * rpmforge: fr2.rpmfind.net
 * rpmforge-extras: fr2.rpmfind.net
 * updates: mirror.uv.es
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package glibc-devel.i386 0:2.5-123.el5_11.1 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====
=====
Package Arch Version
Repository Size
=====
=====
Installing:
glibc-devel i386 2.5-123.el5_11.1 updates
2.1 M

Transaction Summary
=====
=====
Install 1 Package(s)
Upgrade 0 Package(s)

Total download size: 2.1 M
Downloading Packages:
glibc-devel-2.5-123.el5_11.1.i386.rpm | 2.1
MB 00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing : glibc-devel
1/1

Installed:
glibc-devel.i386 0:2.5-123.el5_11.1
```

Complete!

i torno a executar la comanda `compileall` al TopSpin, i aquest cop es compilen tots els programes sense cap problema.

## Edscon - Spectrometer Parameters

Executo la comanda `edscon` al TopSpin i comprovo que els valors dels paràmetres siguin els mateixos que a l'anterior ordinador. El contingut del fitxer `/opt/topspin3.2/conf/instr/spect/scon2` és:

```
##TITLE= Parameter file, TOPSPIN                Version 3.2
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##NPOINTS= 1    $$ modification sequence number
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= sermnadmin
$$ 2015-08-13 10:59:48.188 +0200 sermnadmin@cie-55-32
$$ /opt/topspin3.2/conf/instr/spect/scon2
$$ process /opt/topspin3.2/prog/mod/cprserver
##$BLKTR= (0..19)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
##$BLKTR_MAN= 25
##$DE1= 4.5
##$DEADC= 0.5
##$DEPA= 4.5
##$DERX= 1.5
##$FILCOR= 0
##$GRADCHAN= 0
##$GRADPRE= (0..1)
10 10
##$HD_BLKTR= (0..19)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
##$HD_DE1= 5
##$HD_DEADC= 0
##$HD_DEPA= 2.5
##$HD_DERX= 0
##END=
```

## Edsolv - Edit Solvent Table

Comprovo que

- la llista de solvents definits al fitxer `/opt/topspin3.2/exp/stan/nmr/lists/solvents.all` coincideixi o inclogui la llista de solvents a l'anterior ordinador; i si
- hi ha cap fitxer `solvents` amb solvents addicionals definits per l'usuari.

Un cop fetes aquestes comprovacions, no cal executar la comanda `edsolv` al TopSpin perquè la llista

nova inclou els solvents anteriors i no hi ha cap solvent definit per l'usuari.

## Transferència de les dades

Transfereixo les dades de l'antic ordinador a la carpeta `/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-2.1@old-computer` del nou ordinador amb `rsync` fent servir la comanda:

```
rsync -aHxv --protocol=26 nmrsu@192.168.2.7:/opt/topspin/data .
```

He hagut d'afegir `--protocol=26` perquè `rsync` funcionés, ja que al nou ordinador fa servir un protocol més nou (`protocol=33`) que no és compatible amb el vell i donava el següent missatge d'error:

```
protocol version mismatch - is your shell clean?  
(see the rsync man page for an explanation)  
rsync error: protocol incompatibility (code 2) at compat.c(62)  
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [Receiver]  
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(226)  
[Receiver=3.1.1]
```

El missatge al final de la transferència no informa de cap error a la transferència, o sigui que podem donar per fet que s'han transferit totes les dades,

```
sent 1,740,752 bytes  received 6,170,330,889 bytes  6,095,873.23 bytes/sec  
total size is 6,162,532,109  speedup is 1.00
```

## Transferència de les carpetes HOME

Transfereixo les carpetes HOME dels usuaris `nmrsu`, `sermn` i `teo` de l'antic ordinador a la carpeta `/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-2.1@old-computer` del nou ordinador amb `rsync` fent servir la comanda següent on `$username` s'ha substituït pels noms dels usuaris:

```
rsync -aHxv --protocol=26 $username@192.168.2.7:/home/$username .
```

El missatge al final de les transferències no informen de cap error, o sigui que podem donar per fet que s'han transferit les carpetes HOME dels usuaris `nmrsu`, `sermn` i `teo`

```
$ rsync -aHxv --protocol=26 nmrsu@192.168.2.7:/home/nmrsu .  
nmrsu@192.168.2.7's password:  
receiving file list ... done  
nmrsu/  
nmrsu/.DCOPserver_rm2_:0 -> /home/nmrsu/.DCOPserver_rm2__0  
nmrsu/.DCOPserver_sermn107_:0 -> /home/nmrsu/.DCOPserver_sermn107__0  
:
```



```
nmrsu/xwinplot/applus-tit-exp_integ_x4.xwp
nmrsu/xwinplot/applus-tit-full_par.xwp
nmrsu/xwinplot/temp-applus-tit-full_par.xwp
```

```
sent 118,960 bytes  received 242,854,959 bytes  8,835,415.24 bytes/sec
total size is 242,305,330  speedup is 1.00
```

```
$ rsync -aHxv --protocol=26 sermn@192.168.2.7:/home/sermn .
sermn@192.168.2.7's password:
receiving file list ... done
sermn/
sermn/.adobe/
sermn/.adobe/Acrobat/
:
sermn/Desktop/USB Stick
sermn/Desktop/www.redhat.com
sermn/teo/esquire6000.pdf
```








```
sent 4,832 bytes  received 15,339,082 bytes  2,789,802.55 bytes/sec
total size is 15,314,312  speedup is 1.00
```



```
$ rsync -aHxv --protocol=26 teo@192.168.2.7:/home/teo .
teo@192.168.2.7's password:
receiving file list ... done
teo/
teo/.adobe/
teo/.adobe/Acrobat/
teo/.adobe/Acrobat/7.0/
:
teo/NMRSIM_SESSION/wave/rect.shp
teo/NMRSIM_SESSION/wave/sinc5neg.shp
```

```
sent 4,288 bytes  received 2,123,317 bytes  607,887.14 bytes/sec
total size is 2,101,812  speedup is 0.99
```

## Recuperació dels fitxers de configuració

Aquest cop prefereixo fer una instal·lació “neta” i no faig servir les comandes `nmr_save` i `nmr_restore` per recuperar els fitxers de configuració de l'anterior instal·lació del TopSpin a l'antiga estació de treball. En comptes, el que faig és copiar els fitxers de configuració a mà fent servir com a guia la informació que hi ha sobre `nmr_save` a la guia d'instal·lació del TopSpin i transferir només els fitxers imprescindibles:

-   `<TOPSPIN_HOME>/conf/instr/spect/prosol/`
  -  fitxers copiats per la sonda de MAS
  -  configuració importada? activa?
-  `<TOPSPIN_HOME>/conf/instr/spect/cortab/`
  -  fitxers copiats
  -  configuració importada? activa?

-  <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/lists (pulse shapes, lists of temperatures, delays, loops, etc.)
  -  fitxers copiats

**He arribat fins aquí** Tasques pendents:



- completar la transferència de fitxers de configuració
- transferir els *parameter sets*
- transferir els fitxers de prosol i importar-los al nou TopSpin 3.2
- ...

## CORTAB - Amplifier Correction Tables

Transfereixo els fitxers CORTAB del TopSpin 2.1.x de l'antiga estació de treball que es troben a la carpeta */opt/topspin/conf/instr/spect/cortab* al TopSpin 3.1.x de la nova estació de treball.

OUTPUT FILES On Avance-AQX and Avance -AQS spectrometers

- *TSHOME/conf/instr/<instrum>/cortab*
  - *amp<fcu no.>\_<nucl.>\_<ampl. RO>* - amplifier correction tables

where RO is the router output number.

- *TSHOME/qtp/<nucleus>/FCU<no>/<ampl. descr.>/<date>/*
  - *Amp\_Power\_res* - theoretical and experimental amplifier output voltage
  - *Amp\_Phase\_res* - experimental amplifier phase values
  - *Att\_verif\_pha.<expno>* - amplifier verification result
  - *Elec\_Hard\_Testfile* - all Cortab results of the current date

*\*.conf* - hardware configurations (output of Hardware Configuration) *functions.\** - Cortab functions (output of Hardware Configuration)



Caldrà comprovar si funcionen directament, o si cal importar-los per canviar-los de format abans de poder fer-los servir.

## PROSOL - Probe and Solvent Dependent Parameters

Transfereixo els fitxers PROSOL del TopSpin 2.1.x de l'antiga estació de treball al TopSpin 3.1.x de la nova estació de treball. Els fitxers antics tenen com a nom **<NUC>.<F#>.<>.txt**, per exemple, *13C.F1.A1.txt*, mentre que els nous fitxers tenen com a nom **<NUC>\_<obs|dec>.<FIELD>**, per

exemple, 13C\_obs .400.

Després, intento importo els valors amb l'opció *Edit | Import Old 90° Pulses | Default Mode* de l'eina *edprosol*, però em surt un missatge de *Sorry! No importable file found*.



Caldrà comprovar perquè no s'importen els fitxers prosol

Provisionalment defineixo el puls dur de 90 graus amb els següents paràmetres:

- P90: 5.5 us
- PL90: 0.0

## Fitxers gp/user, par/user, pp/user, ...

Transfereixo al nou TopSpin els fitxers que hi ha a les carpetes:

-  <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/par/users/
-  <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/par/teo\* (i pau\*, mir\*. Tots es copien a <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/par/users/)
-  <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/lists/pp/users/
-  <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/lists/gp/users/ (carpeta buida)
-  <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/lists/vc/ (carpeta buida)
-  <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/lists/vd/
-  <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/lists/vt/ (carpeta buida)
-  <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/lists/wave/users/

## Fitxers au/src/user

No hi ha cap fitxer AU a la carpeta:

- <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/au/src/users/

## Afegir sermnadmin al grup 'nmrsu'

Afegeixo l'usuari *sermnadmin* al grup *nmrsu*,

## Exportació de la carpeta de dades



Actualitzar la informació sobre la configuració del *firewall*. Afegir un enllaç a la pàgina <http://www.linuxquestions.org/questions/linux-security-4/firewall-blocking-nfs-even-thoug-h-ports-are-open-294069/> que és on finalment he trobat la solució completa a cóm



configurar *iptables* per poder muntar la carpeta de dades al servidor.

Exporto la carpeta de dades i la carpeta `~topspin/exp/stan/nmr/lists/` al servidor de dades. Primer afegeixo les entrades corresponents al fitxer `/etc/exports`

```
[root@cie-55-32 etc]# cat /etc/exports
# export data folder to SeRMN data server
/home/sermnuab/data
sermn.uab.es(ro,sync,no_subtree_check,root_squash,all_squash,insecure)
#
# export lists folder to SeRMN data server
/opt/topspin3.2/exp/stan/nmr/lists
sermn.uab.es(ro,sync,no_subtree_check,root_squash,all_squash,insecure)

# DO NOT MAKE CHANGES BELOW THIS LINE

/usr/diskless/dl_usr          spect(sync,ro)
/usr/diskless/clients/spect   spect(sync,rw,no_root_squash)
```

Tot seguit exporto les carpetes i comprovo que estiguin disponibles i els permisos amb què s'exporten,

```
[root@cie-55-32 etc]# /usr/sbin/exportfs -av
exporting sermnserver.sermn.net:/opt/topspin3.2/exp/stan/nmr/lists
exporting spect:/usr/diskless/clients/spect
exporting spect:/usr/diskless/dl_usr
exporting sermnserver.sermn.net:/home/sermnuab/data

[root@cie-55-32 etc]# /usr/sbin/exportfs -v
/opt/topspin3.2/exp/stan/nmr/lists
sermnserver.sermn.net(ro,wdelay,insecure,root_squash,all_squash,no_subtree_c
heck,anonuid=65534,anongid=65534)
/usr/diskless/clients/spect
spect(rw,wdelay,no_root_squash,no_subtree_check,anonuid=65534,anongid=65534)
/usr/diskless/dl_usr
spect(ro,wdelay,root_squash,no_subtree_check,anonuid=65534,anongid=65534)
/home/sermnuab/data
sermnserver.sermn.net(ro,wdelay,insecure,root_squash,all_squash,no_subtree_c
heck,anonuid=65534,anongid=65534)
```

Quan provo a muntar al servidor de dades les carpetes exportades, em dóna un error accessible,

```
sermnserver:/home/sermn# rpcinfo -p av2-400-wb
rpcinfo: can't contact portmapper: RPC: Remote system error - No route to
host
```

Una consulta ràpida a Google m'indica que el problema està a la configuració del *firewall* del CentOS, i que cal obrir els ports 111 (udp i tcp), 861 (udp) i 864 (tcp). Per fer-ho afegeixo les línies

```
-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m udp --dport 111 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp --dport 111 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m udp --dport 861 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp --dport 864 -j ACCEPT
```

al fitxer `/etc/sysconfig/iptables`. Tot seguit, reinicio el tallafocs amb la comanda

```
/etc/init.d/iptables restart
```

i comprovo la configuració amb la comanda

```
/etc/init.d/iptables status
```

. També comprovo amb

```
rpcinfo -p av2-400-wb
```

que el servidor de NFS a l'Avancell 400wb sigui accessible des del servidor de dades. Com que totes les comprovacions són satisfactòries, munto les carpetes compartides de l'Avancell 400wb i comprovo que siguin accessibles,

```
sermnserver:/home/sermn# mount -v /var/ftp/av2-400-wb
mount.nfs: timeout set for Tue Aug 18 16:16:55 2015
mount.nfs: trying text-based options
'soft,vers=4,addr=192.168.2.14,clientaddr=192.168.2.2'
mount.nfs: mount(2): Operation not permitted
mount.nfs: trying text-based options 'soft,addr=192.168.2.14'
mount.nfs: prog 100003, trying vers=3, prot=6
mount.nfs: trying 192.168.2.14 prog 100003 vers 3 prot TCP port 2049
mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=17
mount.nfs: trying 192.168.2.14 prog 100005 vers 3 prot UDP port 861
```

```
sermnserver:/home/sermn# ls -l /var/ftp/av2-400-wb
total 96
```

```
drwxrwxrwx 3 503 503 4096 Apr 18 2006 accept
drwxr-xr-x 3 503 503 4096 Jun 7 2006 albert
drwxrwxrwx 2 503 503 4096 Oct 3 2008 final
drwxrwxrwx 3 503 503 4096 Mar 29 2004 guest
drwxr-xr-x 3 503 503 4096 Jan 29 2007 miquel
drwxr-xr-x 3 503 503 4096 May 26 2006 miriam
drwxr-xr-x 3 503 503 4096 Apr 13 2006 nmrsu
drwxr-xr-x 4 503 503 4096 May 25 2010 pau
drwxr-xr-x 3 503 503 4096 Sep 14 2007 sergi
drwxr-xr-x 3 503 503 4096 May 23 2006 silvia
drwxr-xr-x 3 503 503 4096 May 18 2006 teo
drwxr-xr-x 3 503 503 4096 Dec 5 2006 usuarios
```

## Adreces IP dels mòduls de la consola



Aquestes adreces només donen accés als mòduls de la consola si es visiten des de l'ordinador de l'espectròmetre. Des de qualsevol altre ordinador, en la major part dels casos no porten enlloc (són adreces de xarxa local) o a altres ordinadors/dispositius que no tenen res a veure amb els indicats aquí.

- [DRU Service Web - AQS Main](#)

## 2016-01-28 - Cortab dels nuclis

Es fa la calibració (Cortab) dels següents nuclis:

- 1H, 2H, 6Li, 7Li, 11B, 13C, 15N, 19F
- 23Na, 27Al, 29Si, 31P, 39K, 67Zn, 71Ga, 77Se, 79Br, 87Rb, 95Mo
- 103Rh, 111Cd, 113Cd, 119Sn, 127I, 195Pt, 199Hg, 207Pb.

1)  
he aprofitat per corregir alguns errors a les instruccions  
2)  
Instruccions a <http://www.tecmint.com/how-to-mount-and-unmount-an-iso-image-in-linux/>  
3)  
<http://docs.oracle.com/cd/E19620-01/805-4036/msgs-1911/index.html>

From:  
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:  
[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:hp\\_xw4400\\_400wb\\_topspin31](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:hp_xw4400_400wb_topspin31)

Last update: **2020/07/09 13:01**

