

Espectròmetre de 360 MHz

2008

Data	Responsable(s)	Incidència	Observacions
2009-02-29	Miquel	El senyal de lock despareix en fer lock <solvent>.	Moltes vegades, el senyal de lock a la finestra <i>lock display</i> desapareix en executar la comanda <code>lock <solvent></code> . El problema no es dona si s'agafa el lock manualment. 2009-02-20 color black/lightgreen>Incidència aparentment resolta</color> amb l'actualització del Topspin v. 1.3 al patchlevel 8.
2009-02-01	Pau	Costa sintonitzar el P-31 al canal BB.	Caldrà comprovar el funcionament dels components mecànics de la sintonia del canal BB, i decidir si cal programar l'enviament de la sonda a fàbrica.
2008-09-25	Miquel	Canvi del sensor d'heli	Òscar (Bruker) - Es canvia els sensor d'heli i es calibra el 0% (-33,3 cm) i el 100%. Les primeres setmanes caldrà comprovar la mesura del consum d'heli, uns $5 \pm 1\%$ /setmana.
2007-07-29	Pau	L'ordenador es penja	Passa sovint quan es programen carbonis a la nit... en el tractament d'excepcions posa que no hi ha prou memòria: "java.head.no_space" o alguna cosa així. L'usuari perd la nit. 2009-02-20 Incidència aparentment resolta amb l'actualització del Topspin v. 1.3 al patchlevel 8.
2007-09-03	Miquel, Òscar	El sensor d'heli no baixa del 54%	El canvi i calibració del sensor estava previst per la segona setmana de gener, coincidint amb la recàrrega d'heli. Però aquesta es va avançar una setmana per error de Carburros Metàlicos. Resta PENDENT per la propera vegada que s'hagi de recarregar l'imant. Caldrà programar-ho amb l'Òscar amb antelació.

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - SeRMN Wiki

Permanent link:

https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=rmn_360&rev=1237290096

Last update: **2009/03/17 12:41**

